Руководство по конфигурированию цифровых датчиков серий ZET7021, ZET7121

# Оглавление

1	По	дгот	совка к конфигурированию	3
	1.1.	По,	дключение цифровых датчиков	3
	1.2.	Пр	ограмма «Диспетчер устройств»	3
2	Ко	нфи	гурирование цифровых датчиков	4
	2.1.	Ко	нфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков	4
	2.2.	Наз	значение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых	4
	2.2	.1.	Вкладка <i>«Измерения»</i>	<del>-</del> 4
	2.2	.2.	Вкладка «Настройки»	6
	2.2	.3.	Вкладка « <i>Проверка</i> »	8
	2.3.	Ко	нфигурирование цифровых датчиков серии ZET7021 и ZET7121	10

## 1 Подготовка к конфигурированию

### 1.1. Подключение цифровых датчиков

Перед началом работы с цифровыми датчиками их следует подключить к компьютеру с использованием преобразователей интерфейсов см. Табл. 1.1.

Примечание: необходимо чтобы преобразователи интерфейсов были сконфигурированы в режимы, обеспечивающие работу с цифровыми датчиками (см. «Руководство по конфигурированию ZET7070», «Руководство по конфигурированию ZET7076»). Табл. 1.1

Тип цифрового датчика	Преобразователь интерфейса	Порт на компьютере
7577021	ZET7070	USB 2.0
ZE17021	ZET7076	Ethernet
7577121	ZET7174	USB 2.0
	ZET7176	Ethernet

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирование цифровых датчиков, должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB.

## 1.2. Программа «Диспетчер устройств»

Конфигурирование цифровых датчиков производится в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 1.1).

В левой части окна располагается дерево иерархии устройств, подключенных к ПК. Верхний уровень иерархии составляют преобразователи интерфейса и устройства, подключаемые непосредственно к ПК. Во втором уровне иерархии отображаются цифровые датчики, подключенные к выбранному преобразователю интерфейса.

Если выбран режим подробного отображения, то в правой части окна отображаются основные параметры измерительных каналов в виде таблицы.

Выбор цифрового датчика, подлежащего конфигурированию, осуществляется двойным кликом левой кнопкой мыши по его наименованию. (Для более подробного ознакомления см. «Программное обеспечение ZETLAB. Руководство пользователя»).

## 2 Конфигурирование цифровых датчиков

### 2.1. Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков

Конфигурирование интерфейсной части проводится в соответствии с методикой, приведенной в документе «Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков серии ZET7xxx».

# 2.2. Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых датчиков

### 2.2.1. Вкладка «Измерения»

Вкладка «Измерения» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 2.1. *Табл. 2.1* 

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Текущее измеренное значение датчика (в ед. изм.)	-	В пределах диапазона измерений	Отображает измеренное значение на канале, зафиксированное на момент открытия вкладки.
Частота обновления данных, Гц	_	-	Определяется значением, выбранным для параметра «Частота обновления данных», вкладки «Настройки».
Единица измерения	_	°С Ом	Соответствует текущей единице измерений.
Наименование датчика	Дa	Любая последователь ность символов (не более 32)	Назначается произвольно.
Минимальное значение (в ед. изм.)	_	_	В ячейке отображается минимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Максимальное значение (в ед. изм.)	_	-	В ячейке отображается максимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Опорное значение для расчета в дБ	_	_	Отображается опорное значение необходимое для пересчета измеренного значения в дБ (для цифровых датчиков серии 7х21 параметр не актуален).
Чувстви- тельность (в ед. изм.)	_	_	Отображается значение чувствительности
Порог чувстви- тельности (в ед. изм.)	-	-	Параметр указывает на точность измерений.

На Рис. 2.1 приведен пример вкладки «Измерения».

Общие	Информация	Измерения Настройки RS-	485
Парам	етры измере	ния	
Текуш	цее измеренно	е значение датчика(в ед изм):	-50
Часто	та обновления	10	
Едини	ица измерения:		9C
Наиме	енование датч	ика:	ZET7021
Мини	мальное значен	ние (в <mark>е</mark> д. изм.):	-50
Макси	имальное значе	ение <mark>(в ед. изм.):</mark>	250
Опорн	ное значение д	ля расчёта в дБ:	0
Чувст	вительность,	В/ед.изм.:	0
Порог	чу <mark>вствител</mark> ьн	юсти (в ед. изм.):	0.1

*Puc. 2.1* 

## 2.2.2. Вкладка «Настройки»

Вкладка «Настройки» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 2.2. *Табл. 2.2* 

Параматр	Возможность	Допустимые	Описание
Парамстр	изменения	значения	Описанис
Номинальная статическая характер-ка (HCX)	Дa	100П 50П Pt100 Pt50 100М 50М Cu100 Cu50 100H 50H	Значения устанавливаются в зависимости от используемого типа первичного преобразователя (ПП).
Частота обновления данных, Гц	Дa	10 50	Частота, с которой датчик будет выдавать данные.
Минимальное значение измеряемой температуры	Дa	_	Параметр определяет минимальное значение измерения цифрового датчика. Значение указывается в соответствии с техническими характеристиками первичных преобразователей, используемых с цифровым датчиком.
Максимальное значение измеряемой температуры	Дa	_	Параметр определяет максимальное значение измерения цифрового датчика. Значение указывается в соответствии с техническими характеристиками первичных преобразователей, используемых с цифровым датчиком.
Серийный номер термосопротив ления	Да	_	Параметр устанавливается только при необходимости идентификации серийного номера первичного преобразователя, подключенного к цифровому датчику ZET7x21.

На Рис. 2.2 приведен пример вкладки «Настройки».

ющие	Информация	Измерения	Настройки	RS-48	5
Парам	етры подкли	очаемого т	гермометра	сопро	тивления
Номин	нальная <mark>ст</mark> атич	еская харак	теристика (H	CX):	Pt100(0,00385)
Часто	ота обновления	данных, Гц	0		10
Мини	мальное значен	ние измеряем	ой температу	ры:	-50
Макс	имальное значе	ние измеряе	мой температ	уры:	250
Сериі	йный номер тер	мосопротивл	ения:		0

*Puc. 2.2* 

### 2.2.3. Вкладка «Проверка»

Данный раздел доступен только для цифровых датчиков серии ZET7121.

Механизм самотестирования цифровых датчиков - это аппаратная и программная реализация, которая позволяет подавать различные тестовые сигналы на измерительный "тракт" датчиков.

Для запуска самотестирования в цифровых датчиках используется отдельная вкладка «Проверка». Каждому тестовому сигналу соответствует определенный тест, имеющий свой идентификатор. Набор поддерживаемых тестов храниться в цифровом датчике. Список доступных тестов датчика ZET7121 представлен в Табл. 2.3.

Папаметп	Возможность	Допустимые	Описание
парамстр	изменения	значения	Описание
		ОТКЛ	Тест не проводится.
		Проверка 1	Проверка измерения сопротивления
			Сигнал синхронизации, формируемый
			цифровым датчиком ZET7121.
			Предназначен для контроля
		PPS внутр.	синхронизации нескольких датчиков
	Дa		ZET7121. Синхронизацию
Список тестор			контролировать в программе
CHINCOK ICCIOB			«Многоканальный осциллограф».
			Сигнал синхронизации, формируемый
			внешним устройством. Предназначен
			для контроля синхронизации
		PPS внеш.	нескольких датчиков ZET7121.
			Синхронизацию контролировать в
			программе «Многоканальный
			осциллограф».

Табл. 2.3

После выбора теста следует активировать кнопку «Сохранить», полученный сигнал в процессе самотестирования поступает по измерительному каналу. Параметры тестового сигнала описываются в виде текста, это делается для того чтобы не привязывать конкретные виды датчика к определённым тестам. В поле «Параметров тестового сигнала» описывается сигнал который должен идти по измерительному каналу датчика. Список возможных типов сигнала представлен в Табл. 2.4.

Табл. 2.4

Обозначение сигнала	Тип сигнала	Параметры
DC	Постоянный сигнал (значения наблюдать на вольтметре постоянного тока)	<u>LE: "Требуемое сопротивление": "Допуск сопротивления"</u> <u>ТМ: "Время анализа сигнала"</u> - время контроля сигнала (указывать минимальное время анализа сигнала, для тестов в которых имеются переходные процессы или просто являются долгими) <u>Пример:</u> DC; LE:227:2; TM:3 Постоянный сигнал: 227±2 Ом, сигнал контролируем в течении не менее 3 секунд.

На Рис. 2.3 приведен пример вкладки «Проверка».

Проверка датчика Список тестов: Проверка1	
Список тестов: Проверка1	
	-
Параметры тестового сигнала: DC; LE:227:2; TM:3	

*Puc. 2.3* 

### 2.3. Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET7021 и ZET7121

Цифровые датчики ZET 7021 и ZET 7121 требуют наличия внешних первичных преобразователей (термосопротивление). При этом диапазон допустимых измерений определяется характеристиками подключенного первичного преобразователя.

**Внимание!** при заказе термосопротивления убедитесь в достаточной длине ее кабеля, так как увеличение длины кабеля, не согласованное с ее производителем, влияет на метрологические характеристики термосопротивления.

При подключения к ZET7021 (ZET7121) первичного преобразователя, необходимо в параметре «*Номинальная статическая характеристика (HCX)*» вкладки «*Настройки*» установить необходимое значение из открывающегося списка, в зависимости от типа подключенного первичного преобразователя и сохранить изменения.

В поля «Минимальное значение измеряемой температуры» и «Максимальное значение измеряемой температуры» установить максимальное и минимальное значение измеряемой температуры, в соответствии с паспортными данными на подключенный первичный преобразователь.